

评价项目概况																
企业名称	浙江亨司迈智能机械有限公司															
项目名称	浙江亨司迈智能机械有限公司喷漆作业场所经营危险化学品安全现状评价报告															
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他															
项目简介	<p>浙江亨司迈智能机械有限公司注册成立于 2020 年 3 月 27 日，位于浙江省丽水市缙云县壶镇镇兴达路 159 号，营业执照经营范围包括智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；金属切削机床制造；金属切削机床销售；金属工具制造；特种设备销售；灯具销售；电子产品销售；户外用品销售；汽车零配件零售；五金产品批发；数控机床制造；数控机床销售；家用电器制造；家用电器销售；国内贸易代理。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给企业，企业对提出的问题进行了整改落实，在本报告装订前，仍有部分未能及时整改到位，在本报告中作为整改意见提出。本项目安全评价提出的整改意见及整改落实情况详情见表 5-1：</p> <p>表 5-1 本项目存在问题及整改情况一览表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>号</th> <th>存在的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>喷漆场所爆炸危险区域范围内使用非防爆的照明设备、插座、电风扇、手持式电动打磨机、插板、手持式电钻、电线线路套管等。</td> <td>把喷漆车间内非防爆的照明设备、插座、电风扇以及线路套管改为防爆型，同时手持式电动打磨机、插板、手持式电钻迁移到爆炸危险区域外面布置。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>喷漆车间内部分防爆配电箱上螺栓缺失。</td> <td>喷漆车间内螺栓未拧全的防爆配电箱应将螺栓全部拧上。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>喷漆车间内使用非防爆的电动油漆搅拌器。</td> <td>把非防爆的电动油漆搅拌器改为空气搅拌器。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>未设置油漆仓库或设置危险化学品仓库油漆及稀释剂。</td> <td> 1) 在油漆车间内设置油漆储存柜储存油漆及稀释剂，总储存量不大于 300kg。 2) 油漆储存柜上应张贴“禁止吸烟”“禁止烟火”“当心中毒”“注意通风”等安全警示标志，同时张贴油漆及稀释剂的安全周知卡或安全警示牌。 3) 在油漆储存柜底下放置一个托盘，防止油漆及稀释剂泄漏。 </td> </tr> </tbody> </table>	号	存在的问题	整改意见		喷漆场所爆炸危险区域范围内使用非防爆的照明设备、插座、电风扇、手持式电动打磨机、插板、手持式电钻、电线线路套管等。	把喷漆车间内非防爆的照明设备、插座、电风扇以及线路套管改为防爆型，同时手持式电动打磨机、插板、手持式电钻迁移到爆炸危险区域外面布置。		喷漆车间内部分防爆配电箱上螺栓缺失。	喷漆车间内螺栓未拧全的防爆配电箱应将螺栓全部拧上。		喷漆车间内使用非防爆的电动油漆搅拌器。	把非防爆的电动油漆搅拌器改为空气搅拌器。		未设置油漆仓库或设置危险化学品仓库油漆及稀释剂。	1) 在油漆车间内设置油漆储存柜储存油漆及稀释剂，总储存量不大于 300kg。 2) 油漆储存柜上应张贴“禁止吸烟”“禁止烟火”“当心中毒”“注意通风”等安全警示标志，同时张贴油漆及稀释剂的安全周知卡或安全警示牌。 3) 在油漆储存柜底下放置一个托盘，防止油漆及稀释剂泄漏。
号	存在的问题	整改意见														
	喷漆场所爆炸危险区域范围内使用非防爆的照明设备、插座、电风扇、手持式电动打磨机、插板、手持式电钻、电线线路套管等。	把喷漆车间内非防爆的照明设备、插座、电风扇以及线路套管改为防爆型，同时手持式电动打磨机、插板、手持式电钻迁移到爆炸危险区域外面布置。														
	喷漆车间内部分防爆配电箱上螺栓缺失。	喷漆车间内螺栓未拧全的防爆配电箱应将螺栓全部拧上。														
	喷漆车间内使用非防爆的电动油漆搅拌器。	把非防爆的电动油漆搅拌器改为空气搅拌器。														
	未设置油漆仓库或设置危险化学品仓库油漆及稀释剂。	1) 在油漆车间内设置油漆储存柜储存油漆及稀释剂，总储存量不大于 300kg。 2) 油漆储存柜上应张贴“禁止吸烟”“禁止烟火”“当心中毒”“注意通风”等安全警示标志，同时张贴油漆及稀释剂的安全周知卡或安全警示牌。 3) 在油漆储存柜底下放置一个托盘，防止油漆及稀释剂泄漏。														

	喷漆车间内安装的可燃气体检测报警器探头数量不足，其水平保护半径不能满足要求。	在喷漆车间内增设带声、光报警功能的可燃气体检测报警器探头，探头的安装高度宜距地坪 0.3m~0.6m，探头水平保护半径为 5m，可燃气体检测报警器主机安装在门卫或 24h 有人值守的地方。
	喷漆车间以及废气处理装置的防雷防静电接地装置未委托有资质的单位检测合格。	3#厂房内喷漆车间及废气处理装置的防雷防静电接地装置委托有资质的单位检测合格，并提供检测结论为“符合标准要求”的报告。
	未为喷漆作业人员配备防静电工作服、防毒口罩、防砸鞋等劳动防护用品。	为喷漆作业人员配备防静电工作服、防毒口罩、防砸鞋等劳动防护用品。
	喷漆车间内张贴的安全警示标志不足。	在喷漆车间内张贴“禁止吸烟”“禁止烟火”“当心中毒”“注意通风”等安全警示标志。
	未制订各类人员、各部门的岗位安全生产职责。	制订各类人员、各部门的岗位安全生产职责。
0	未依据《安全生产法》第二十一条、《浙江省安全生产条例》第十三条的规定制订企业主要负责人的安全生产职责。	依据《安全生产法》第二十一条、《浙江省安全生产条例》第十三条的规定制订企业主要负责人的安全生产职责。
1	未依据《安全生产法》第二十五条、《浙江省安全生产条例》第十五条的规定制订安全管理员的安全生产职责。	依据《安全生产法》第二十五条、《浙江省安全生产条例》第十五条的规定制订安全管理员的安全生产职责。
2	未制订易燃易爆场所管理制度。	制订易燃易爆场所管理制度。
3	未制订危险源辨识、风险评估控制管理制度。	制订危险源辨识、风险评估控制管理制度。
4	未制订生产安全事故应急预案管理制度。	制订生产安全事故应急预案管理制度。
5	未制订危险品运输、装卸安全操作规程。	制订危险品运输、装卸安全操作规程。

	6	未制订安全风险分级管控制度。	制订安全风险分级管控制度。
	7	未按《财政部 应急部关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知（财资〔2022〕136号）》的规定修订完善安全生产费用提取和使用管理制度。	按《财政部、应急部关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知（财资〔2022〕136号）》的规定修订完善安全生产费用提取和使用管理制度。
	8	未按照GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的规定修订完善生产安全事故应急预案。	按GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的规定修订完善生产安全事故应急预案。
浙江亨司迈智能机械有限公司应按本评价报告第5.1章节提出的整改意见认真地落实整改，整改到位后（并经确认），喷漆作业场所的安全生产条件能满足要求。			
项目组成人员		姓名	工作任务
项目负责人		金礼权	现场勘察
报告编制人		金礼权	现场勘察，报告编制
项目组成员		陈涵跃	整理资料
项目组成员		贾黎婷，陈晓俊	整理资料
项目组成员		黄寺贵	报告校核
技术负责人		章强	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		陈国华	
参与评价工作	安全评价师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华 黄寺贵	
	注册安全工程师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华 黄寺贵	
	技术专家		
现场勘察时间		2024. 4. 15	报告提交时间 2024. 1
现场图片：			



