

评价项目概况											
企业名称	缙云县中国石化石油经营有限公司东方加油站										
项目名称	缙云县中国石化石油经营有限公司东方加油站经营危险化学品安全现状评价报告										
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他										
项目简介	<p>缙云县中国石化石油经营有限公司东方加油站是一家危险化学品经营企业，注册成立于 2019 年 6 月 6 日，是缙云县中国石化石油经营有限公司分支机构，缙云县中国石化石油经营有限公司由中国石化销售股份有限公司（控股 90%）与缙云县国有资产投资经营集团有限公司（控股 10%）组建的地方成品油经营企业，由中国石化销售股份有限公司浙江丽水石油分公司、中国石化销售股份有限公司浙江缙云石油支公司负责日常管理，位于浙江省丽水市缙云县东方镇牯牯村苏宅 159 号，主要从事汽油、柴油的零售业务，现有从业人员 5 人。该加油站现设有加油机 4 台，30m392#埋地汽油罐 1 只，30m395#埋地汽油罐 1 只，30m398#埋地汽油罐 1 只，30m30#埋地柴油罐 1 只，折算后总容积为 105m3（柴油罐容积折半计入）。依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于二级加油站。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给浙江丽水缙云石油支公司，浙江丽水缙云石油支公司对提出的问题进行了整改落实，在本报告装订前尚未完成整改的，将提出整改意见。本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。</p> <p>表 6-1 本项目存在的问题及整改情况一览表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发现的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>站区西北侧通讯线未在图纸上标注。</td> <td rowspan="3">委托有资质单位重新出具与该站现状一致的总平面布置图。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>站区东北侧新增充电桩及变压器后未委托有资质单位重新出具该站现状图纸。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>西北侧道路名称错误，实际为 S219 国道。</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发现的问题	整改意见		站区西北侧通讯线未在图纸上标注。	委托有资质单位重新出具与该站现状一致的总平面布置图。		站区东北侧新增充电桩及变压器后未委托有资质单位重新出具该站现状图纸。		西北侧道路名称错误，实际为 S219 国道。
序号	发现的问题	整改意见									
	站区西北侧通讯线未在图纸上标注。	委托有资质单位重新出具与该站现状一致的总平面布置图。									
	站区东北侧新增充电桩及变压器后未委托有资质单位重新出具该站现状图纸。										
	西北侧道路名称错误，实际为 S219 国道。										

	充电桩北侧计量箱未在图纸上标注。	
	个别油罐人孔操作井内存在生锈腐蚀现象。	对生锈腐蚀的油罐人孔操作井进行防腐处理。
	未设置防撞柱保护充电设备。	设置防撞柱或栏杆保护充电设备。
	充电桩的防雷接地及电气设备的工作接地、保护接地未经有资质的单位检测合格。	充电桩的防雷接地及电气设备的工作接地、保护接地委托有资质的单位检测合格。
	加油区出口指示牌被遮挡。	对遮挡出口指示牌的树叶进行处理，或按照 GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630 的规定重新在出口处张贴明显的出口指示牌。
	充电区未张贴“当心触电”安全警示标志。	在充电区张贴“当心触电”安全警示标志。
	加油区张贴的“禁止烟火”“禁止吸烟”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志不明显。	按照 GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630 的规定在加油区张贴明显的“禁止烟火”“禁止吸烟”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。
	各通气管未按 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头。	各通气管按 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头。
	厕所门口未张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。	在厕所门口张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。
	油罐区受限空间安全警示牌上辨识的有害物质错误。	重新辨识油罐区受限空间的有害物质，修正受限空间安全警示牌。

通过对缙云县中国石化石油经营有限公司东方加油站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。

项目组成人员	姓名	工作任务
项目负责人	金礼权	现场勘察
报告编制人	周佳捷	现场勘察，报告编制
项目组成员	陈涵跃	整理资料
项目组成员	陈晓俊	整理资料

项目组成员	贾黎婷	报告校核
技术负责人	章强	
报告审核人	胡洁萍	
过程控制负责人	陈国华	
参与评价工作	安全评价师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华
	注册安全工程师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华 周佳捷
	技术专家	
现场勘察时间	2024. 6. 4	报告提交时间 2024. 9

现场图片：





