

评价项目概况																		
企业名称	浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司																	
项目名称	浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司锅炉房专项安全现状评价报告																	
行业类别	<input type="checkbox"/> 化工 <input checked="" type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他																	
项目简介	<p>浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司（以下简称“千禧龙”）成立于2010年02月23日，根据企查查查询得知，该公司法定代表人为姚湘江，持股比例12.29%，大股东为徐春华，持股比例59.08%，注册资本8541万元人民币，企业地址位于浙江省金华市永康市经济开发区九龙北路303号，企业类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），经营范围为一般项目：合成纤维制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；特种劳动防护用品销售；特种劳动防护用品生产；体育用品制造；体育用品及器材批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准），统一社会信用代码：913307845517546504，行业类别为：其他合成纤维制造（C2829），公司有员工253人，在锅炉房运行过程中需要使用危险化学品天然气。</p> <p>浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司与永康新奥能源发展有限公司（以下简称“新奥”，新奥法定代表人孙莉，统一社会信用代码：91330784MA2DC90M2Q）于2022年06月签订低碳工厂供热能源合同管理，由千禧龙负责提供建设用地及辅助设施用地，锅炉房及锅炉辅助设备、水管、电源、热力管网、基础土建接入。新奥负责燃气配套、锅炉、辅助设备、计量装置等配套设施。千禧龙原有一台8t/h燃气蒸汽锅炉，现作为备用锅炉使用，新奥投资一台6t/h燃气蒸汽锅炉为千禧龙供热。</p>																	
	<p>存在问题及整改意见</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>存在问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>锅炉间与其他辅助间之间未采用耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙，隔墙上开设的门不满足甲级防火门的要求</td> <td>锅炉间与其他辅助间之间应设置防火隔墙耐火极限不应低于2h，隔墙上开设的门应为甲级防火门</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>锅炉房为砖混钢棚结构，耐火等级为三级</td> <td>建议使用防火板或者涂防火材料使其耐火等级达到二级</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>本项目燃气管道上的放散管汇合成总管引至室外，但其排出口未高出锅炉房屋脊2m以上。</td> <td>燃气管道上的放散管需高出锅炉房屋脊2m以上</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>锅炉压力表未设置局部照明</td> <td>锅炉压力表附近需设置局部照片</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>在装设锅炉水位表、锅炉压力表、给水泵以及其他主要操作的地点和通道未设置事故照明</td> <td>在装设锅炉水位表、锅炉压力表、给水泵以及其他主要操作的地点和通道需设置事故照明</td> </tr> </tbody> </table>	序号	存在问题	整改意见	1	锅炉间与其他辅助间之间未采用耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙，隔墙上开设的门不满足甲级防火门的要求	锅炉间与其他辅助间之间应设置防火隔墙耐火极限不应低于2h，隔墙上开设的门应为甲级防火门	2	锅炉房为砖混钢棚结构，耐火等级为三级	建议使用防火板或者涂防火材料使其耐火等级达到二级	3	本项目燃气管道上的放散管汇合成总管引至室外，但其排出口未高出锅炉房屋脊2m以上。	燃气管道上的放散管需高出锅炉房屋脊2m以上	4	锅炉压力表未设置局部照明	锅炉压力表附近需设置局部照片	5	在装设锅炉水位表、锅炉压力表、给水泵以及其他主要操作的地点和通道未设置事故照明
序号	存在问题	整改意见																
1	锅炉间与其他辅助间之间未采用耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙，隔墙上开设的门不满足甲级防火门的要求	锅炉间与其他辅助间之间应设置防火隔墙耐火极限不应低于2h，隔墙上开设的门应为甲级防火门																
2	锅炉房为砖混钢棚结构，耐火等级为三级	建议使用防火板或者涂防火材料使其耐火等级达到二级																
3	本项目燃气管道上的放散管汇合成总管引至室外，但其排出口未高出锅炉房屋脊2m以上。	燃气管道上的放散管需高出锅炉房屋脊2m以上																
4	锅炉压力表未设置局部照明	锅炉压力表附近需设置局部照片																
5	在装设锅炉水位表、锅炉压力表、给水泵以及其他主要操作的地点和通道未设置事故照明	在装设锅炉水位表、锅炉压力表、给水泵以及其他主要操作的地点和通道需设置事故照明																

	6	未设置最上层探测器。	当不设置集气罩时，应分两层设置探测器，最上层探测器距顶棚垂直距离宜小于0.3m；最下层探测器应设于释放源上方，且垂直距离不宜大于4m。
	7	法定代表人未取得安全合格证	法定代表人需取得安全合格证
	8	企业未提供工伤保险相关记录	需对作业人员缴纳工伤保险
	9	未制定主要负责人安全生产职责、安全管理人员安全生产职责	需制定主要负责人安全生产职责、安全管理人员安全生产职责
	10	未与锅炉房相关的各级、各部门签订的安全生产责任书	需与锅炉房相关的各级、各部门签订的安全生产责任书
	11	企业未建立锅炉使用安全管理制度、未明确锅炉安全总监和锅炉安全员的岗位职责、无锅炉安全总监和锅炉安全员的设立记录	企业需建立健全锅炉使用安全管理制度、明确锅炉安全总监和锅炉安全员的岗位职责、设立锅炉安全总监和锅炉安全员予以记录并存档备查
	12	未建立锅炉安全日管控制度、锅炉安全周排查制度、锅炉安全月调度制度	应建立锅炉安全日管控制度、锅炉安全周排查制度、锅炉安全月调度制度
	13	未按照 GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》编制应急预案	应按要求编制应急预案
	14	企业未提供专职安全管理员刘瑶萍的安全资格证	应提供专职安全管理员刘瑶萍的相关证书
<p>评价总结</p> <p>企业应按本评价报告 5.1 章节提出的整改意见进行认真整改，整改到位后，浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司锅炉房现状能符合规定安全条件。</p>			
项目组成人员		姓名	工作任务
项目负责人		应子科	现场勘察
报告编制人		贾黎婷	现场勘察，报告编制
项目组成员		陈晓俊	整理资料
项目组成员		黄寺贵	整理资料
项目组成员		陈涵跃	报告校核
技术负责人		章强	

报告审核人		胡洁萍		
过程控制负责人		王英杰		
参与评价工作	安全评价师	应子科、贾黎婷、陈晓俊、黄寺贵、陈涵跃、章强、胡洁萍、王英杰		
	注册安全工程师	应子科、贾黎婷、陈晓俊、黄寺贵、陈涵跃、章强、胡洁萍、王英杰		
	技术专家			
现场勘察时间		2023. 12. 25	报告提交时间	2024. 3
现场图片：				







